

# 《电弧焊基础》

---

---

## 第五章


# CO<sub>2</sub>气体保护焊




## 5.1 原理与特点

- 利用 $\text{CO}_2$ 气体在熔化极电弧焊中对电弧及熔池进行保护的焊接方法称作“ $\text{CO}_2$ 气体保护电弧焊”，简称“ $\text{CO}_2$ 焊”。

钨极，不熔化，氩气保护

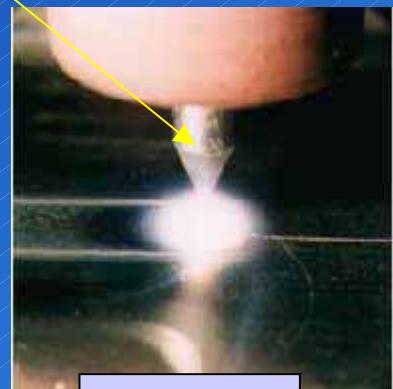


TIG 焊接

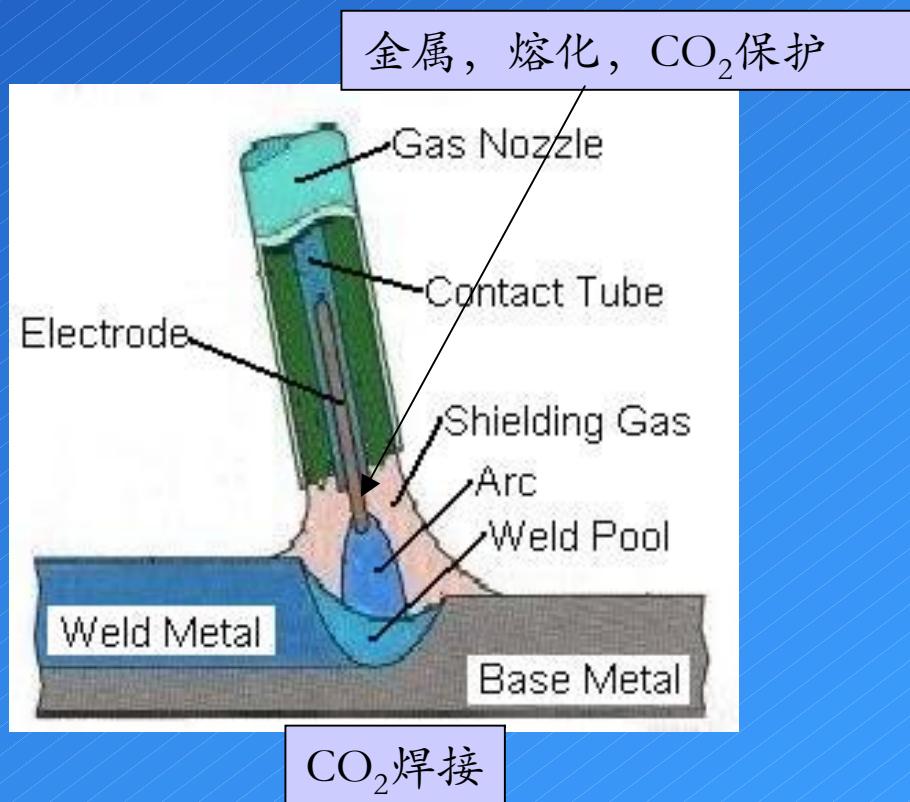


$\text{CO}_2$  焊接

## 5.1 原理与特点

- 采用与母材相近材质的焊丝作为电极。焊丝为电弧的一极，焊丝熔化后形成熔滴过渡到熔池中，与母材熔化金属共同形成焊缝。
- 为防止外界空气混入到电弧、熔池所组成的焊接区，采用了CO<sub>2</sub>气体进行保护。

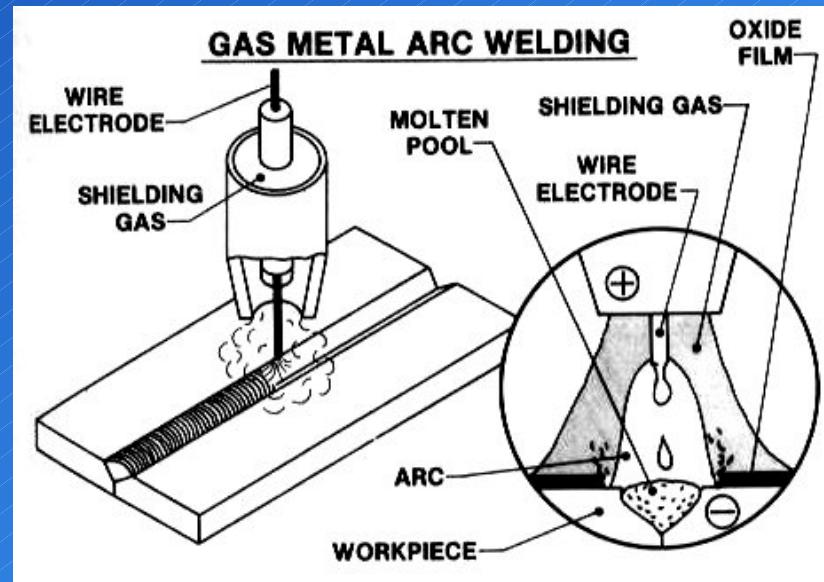

## 5.1 原理与特点

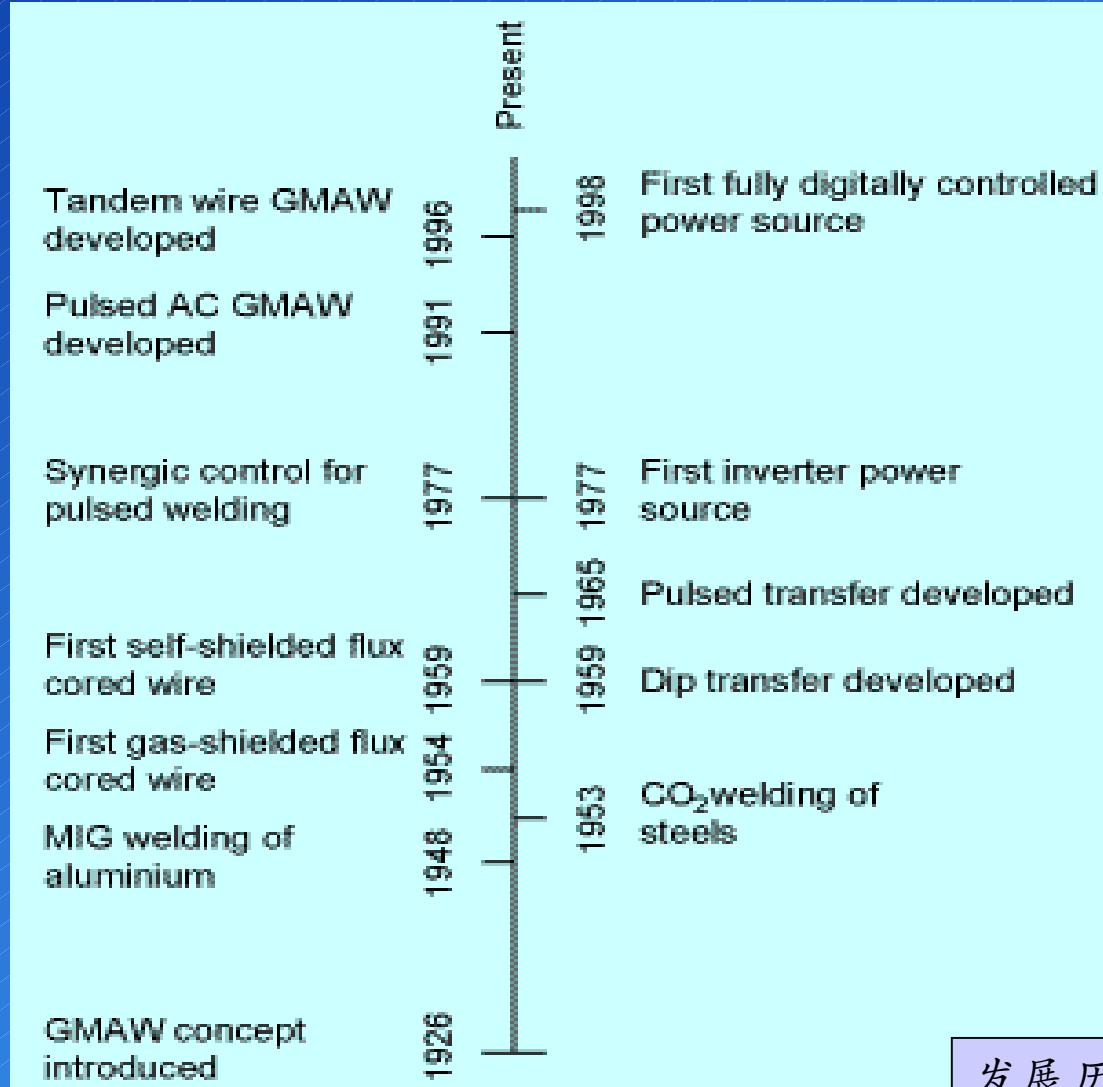

发展历史

## 5.1 原理与特点

---

---

- 在焊接薄板时，可选用细焊丝 $<=1.2\text{mm}$ ，使用较小电流实现熔滴短路过渡，电弧对工件间断加热，线能量小，变形小，不需要焊后校正工序，提高工效。



## 5.1 原理与特点

---

---

- 焊接中厚板时，选择较粗焊丝 $>=1.6\text{mm}$ ，使用较大电流实现细颗粒过渡，这时焊丝中的电流密度高达 $100\sim300\text{A/mm}^2$ ，焊丝熔化速度快，熔敷率高，电弧挺度大，穿透力强，焊接熔深大，可以不开坡口或开小坡口，生产率比焊条电弧焊提高1~3倍。



(c) Fronius Australia, 1997

## 5.1 原理与特点

---

---


- ☺ 焊接成本低
- ☺ 焊接能耗低
- ☺ 适用范围广
- ☺ 是一种低氢型或超低氢型焊接方法
- ☺ 焊后不需清渣，明弧焊接便于监视，有利于机械化操作
- ☹ 不能用于非铁金属的焊接
- ☹ 过渡不如**MIG**焊稳定，飞溅量较大
- ☹ 产生很大的烟尘

## 5.1 原理与特点

---



## 5.2 设备

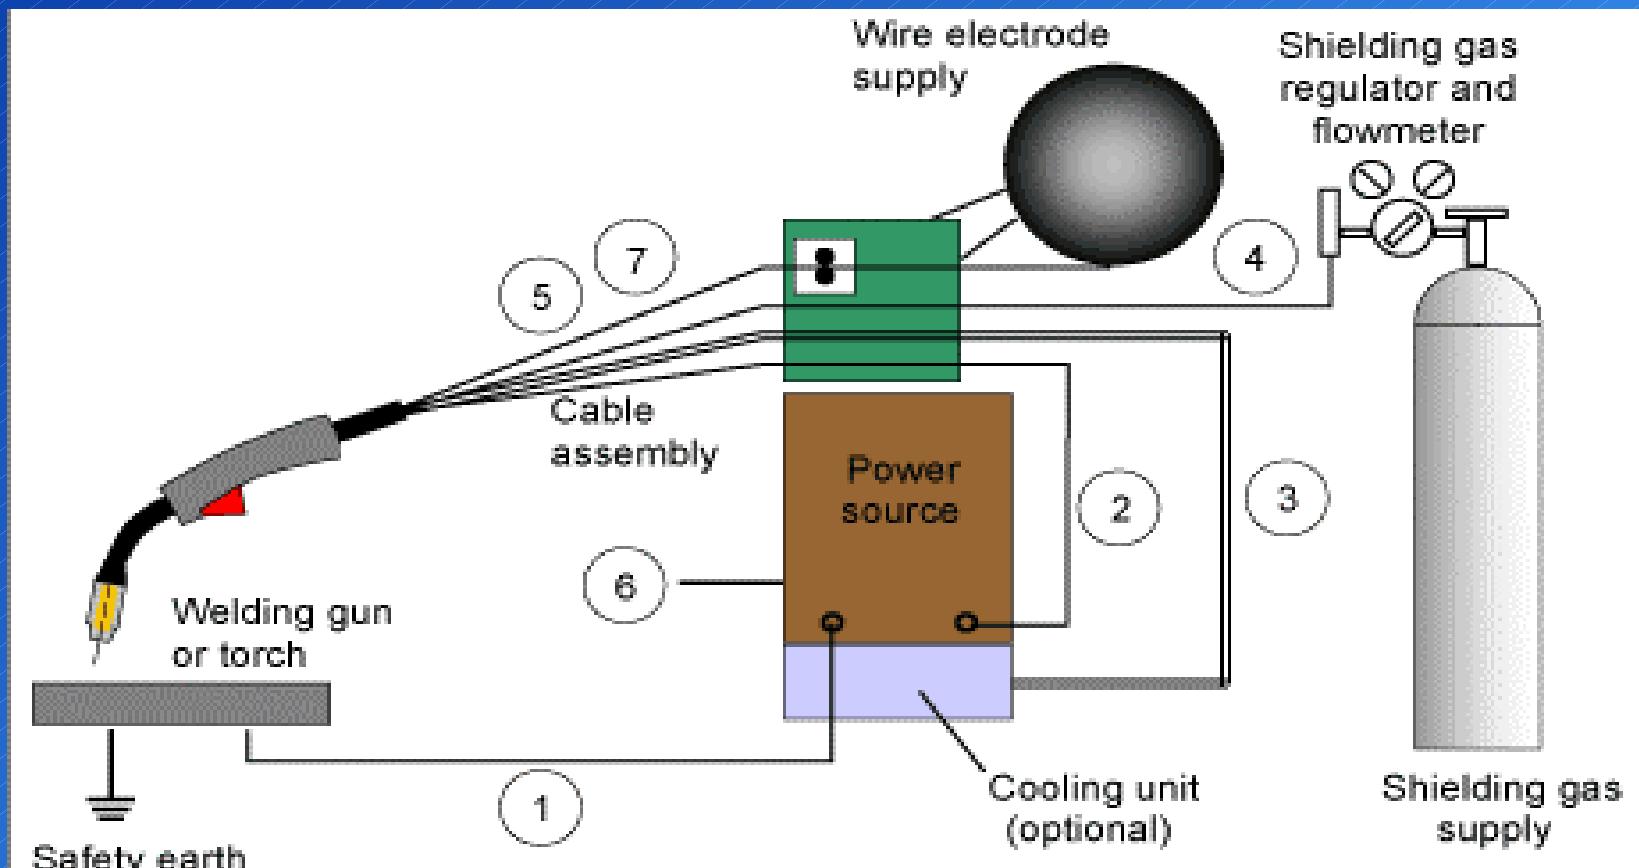


## 5.3 冶金特点

- $\text{CO}_2$ 气体的氧化性
- 直接氧化
- 间接氧化

产生的问题:


- 合金元素烧损
- $\text{CO}$ 气孔
- 焊接飞溅

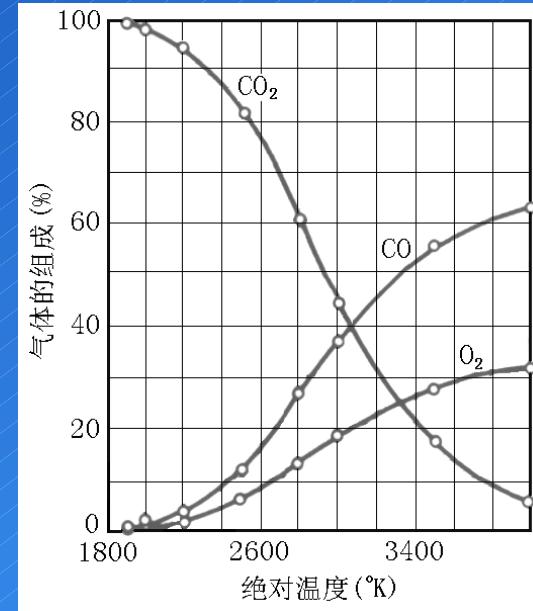


$\text{CO}_2$ 的分解与气氛构成



## 冶金特点

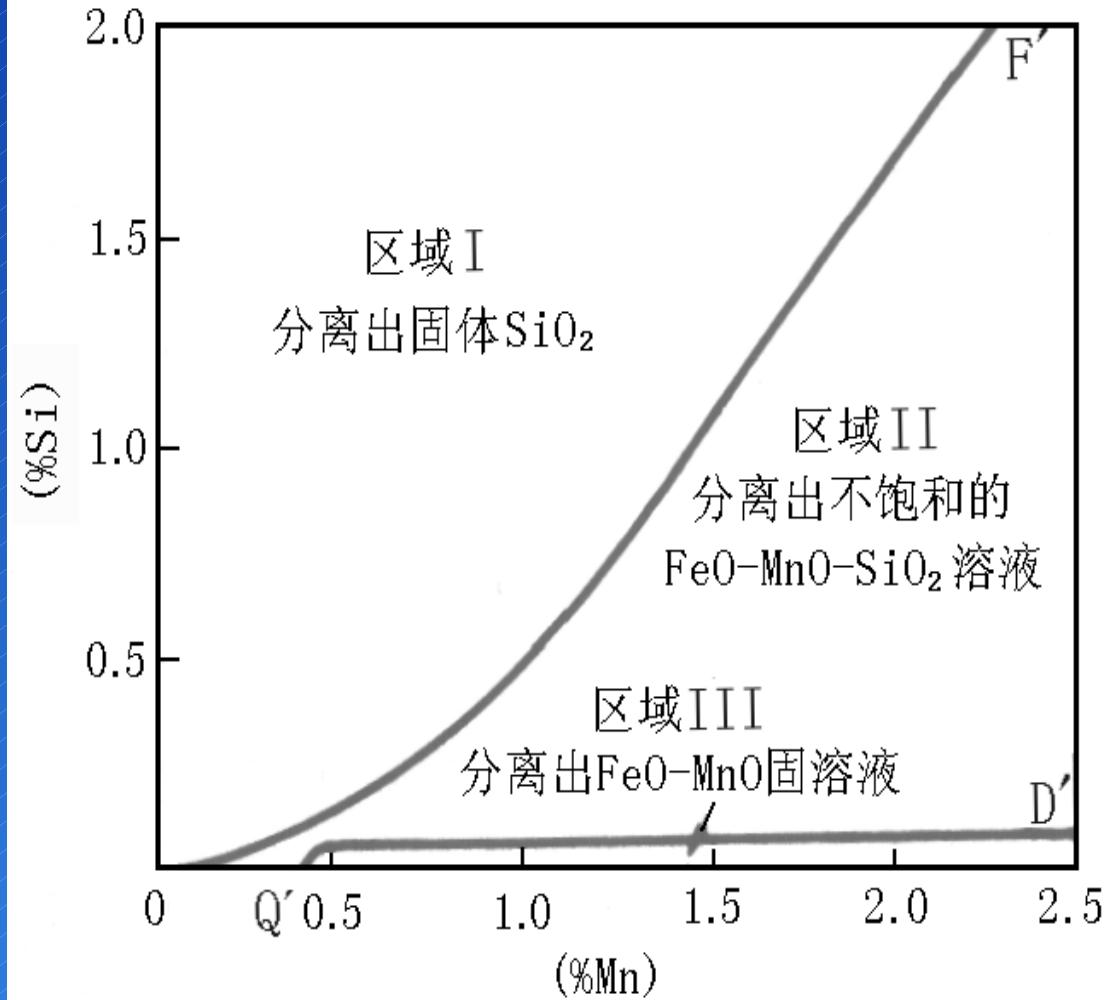

# 熔滴过渡

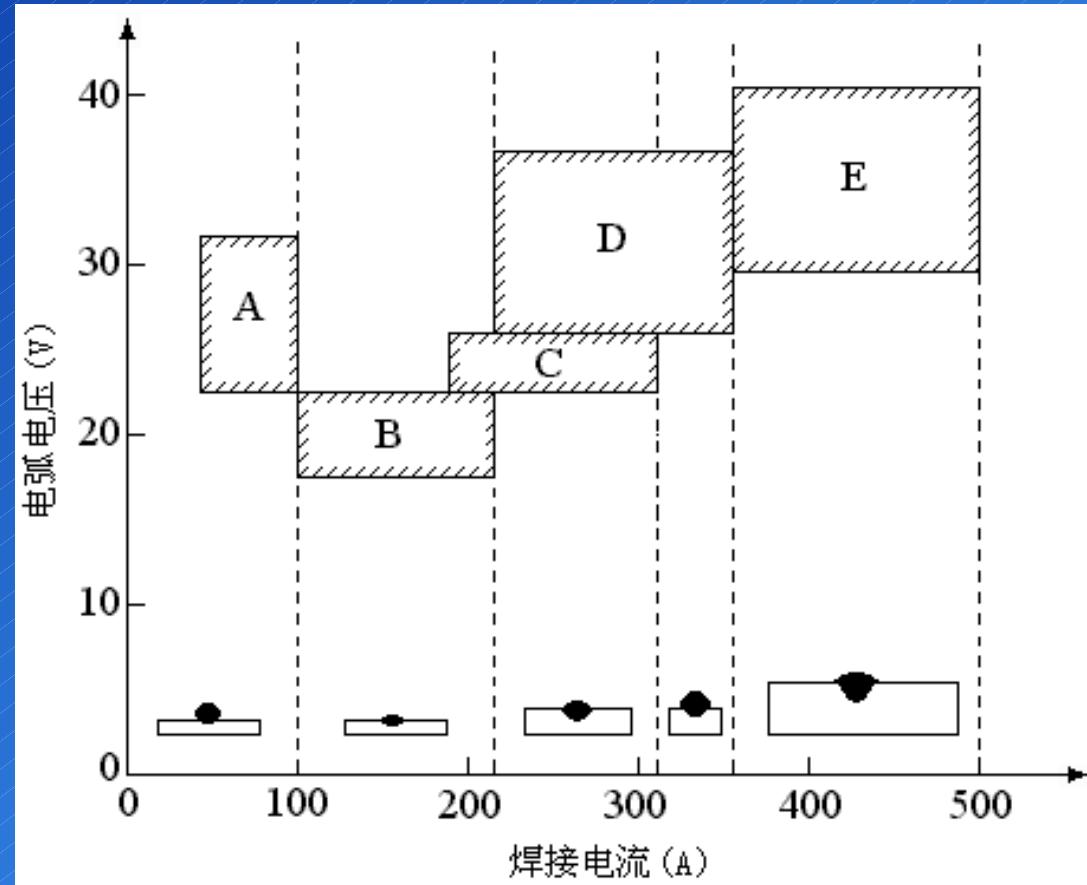



## 短路过渡

---

---


- Relatively low heat input process
- Low weld pool fluidity
- Used for thin sheet metal above 0.8mm and typically less than 3.2mm, positional welding of thicker section and root runs in open butt joints
- Process stability and spatter can be a problem if poorly tuned
- Lack of fusion risk if poorly set up and applied
- Not used for non-ferrous metals and alloys

# 短路过渡

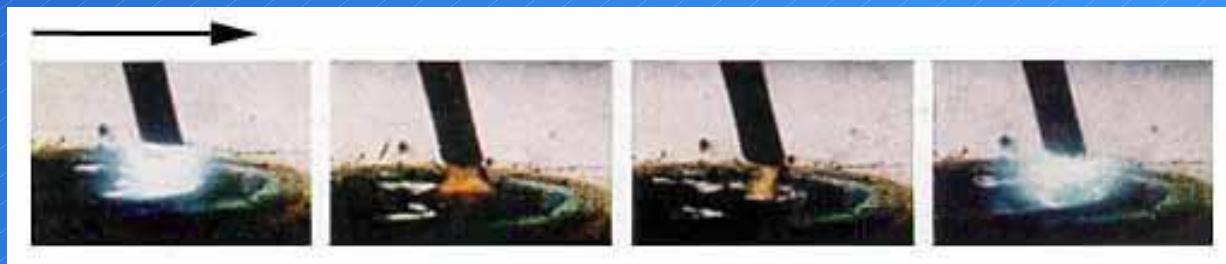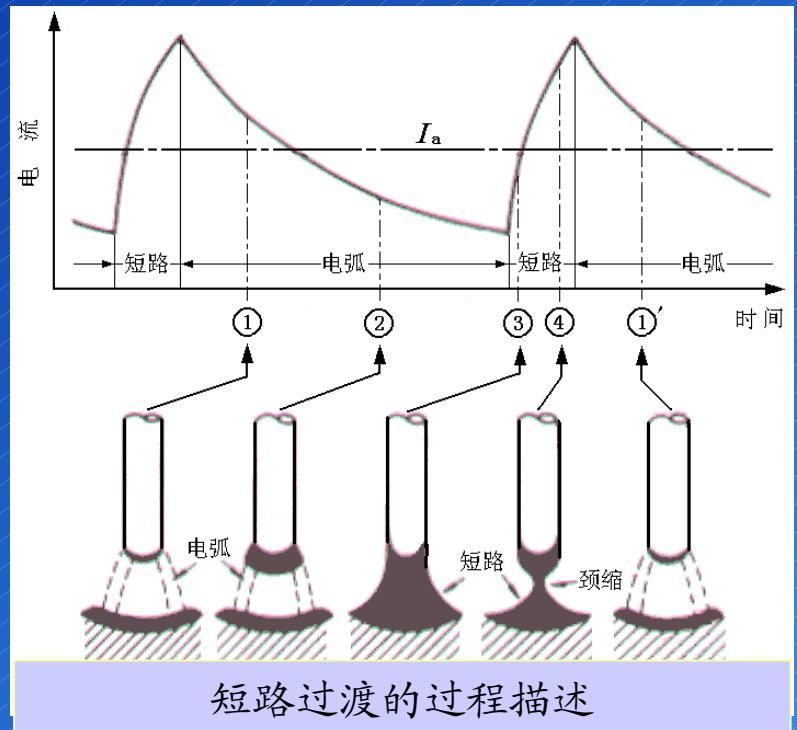


# 影响多短路过渡的因素

- 频率在50-150Hz

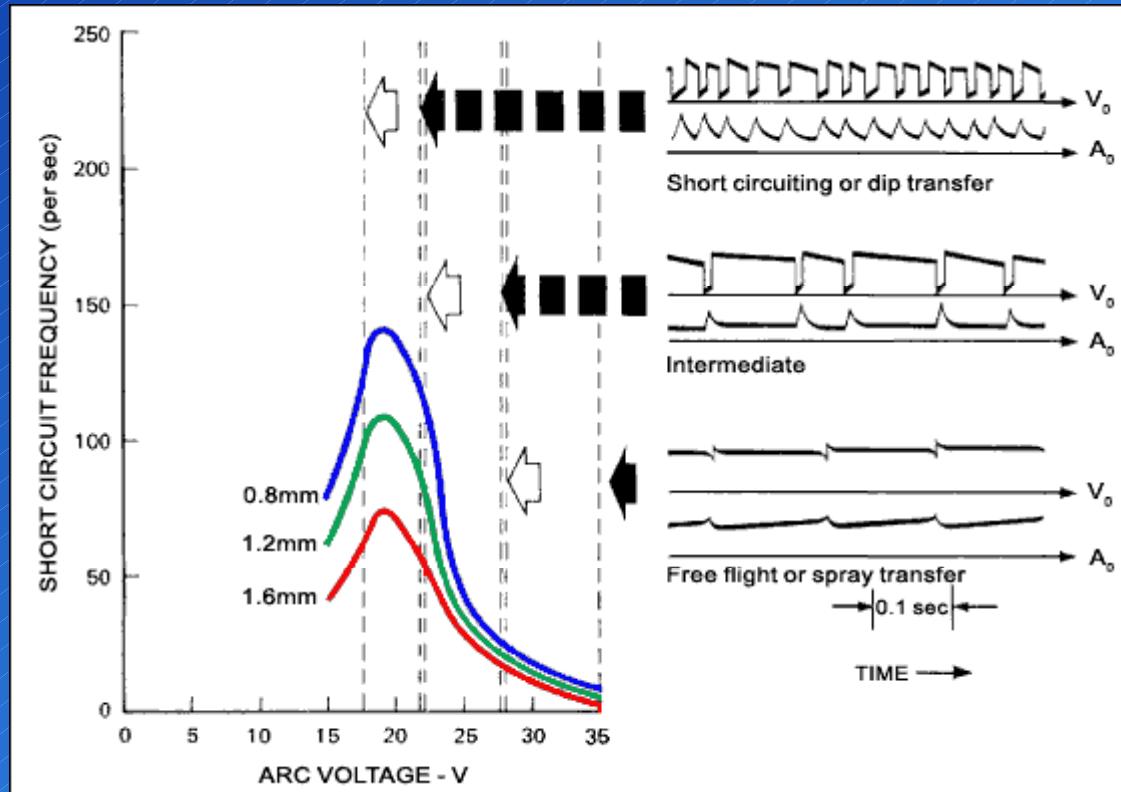

短路过渡频率与电弧电压的影响

# 影响多短路过渡的因素

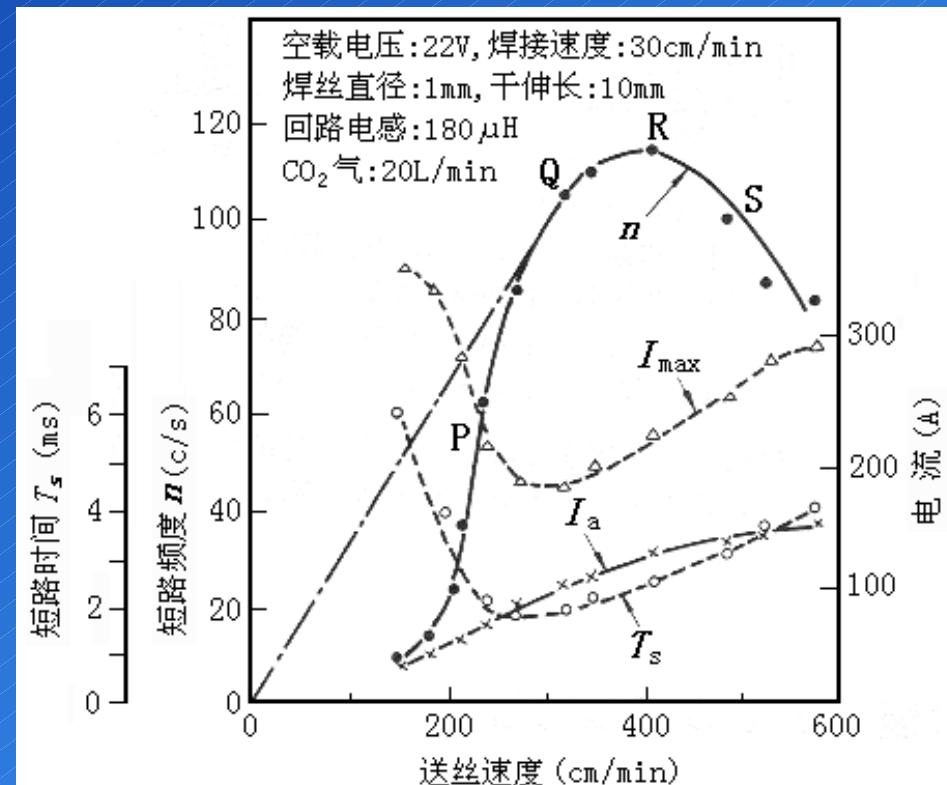


送丝速度对短路过渡的影响

# 焊接规范参数

## ● 焊接电流和电弧电压

Wire diameter (mm)	Current (A)	Voltage (V)	Wire feed rate (m/min)	Deposition rate (Kg/h)
0.8	60-130	15-17	2.9-13.0	0.7-2.9
1.0	70-160	16-19	2.4-7.8	0.9-2.9
1.2	100-180	17-20	2.1-5.4	1.1-2.9

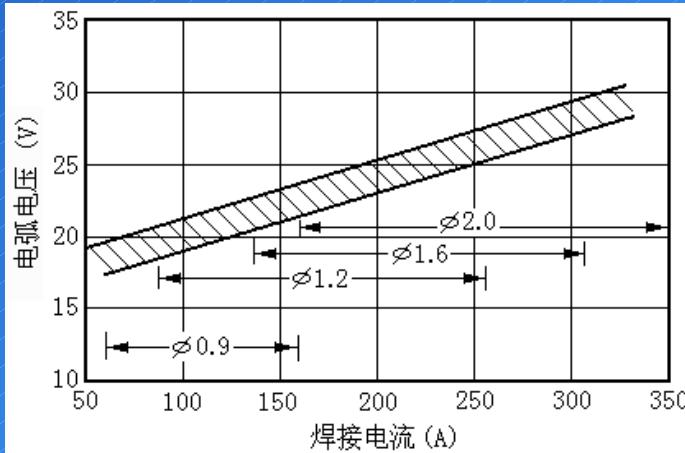

短路过渡及中等规范焊接参数

# 焊接规范参数


---

---

- 焊接回路电感
  - 限制与调节短路电流上升速率 $di/dt$
  - 调节电弧燃烧时间，控制母材熔深
  - 细焊丝熔化速度快，需要较大的 $di/dt$ ; 粗焊丝熔化速度慢，熔滴过渡的周期长，则要求较小的 $di/dt$ 。
  - 一般短路过渡焊接的回路电感在50~200mH之间选取。

# 焊接回路电感

- 当回路电感小时，熔滴短路时间缩短，所达到的短路峰值电流大，短路过后焊丝熔化速度加快，使燃弧时间也缩短
- 当回路电感较大时，熔滴短路时间和电弧燃烧时间都会相应增加，而燃弧时间增加的更多。

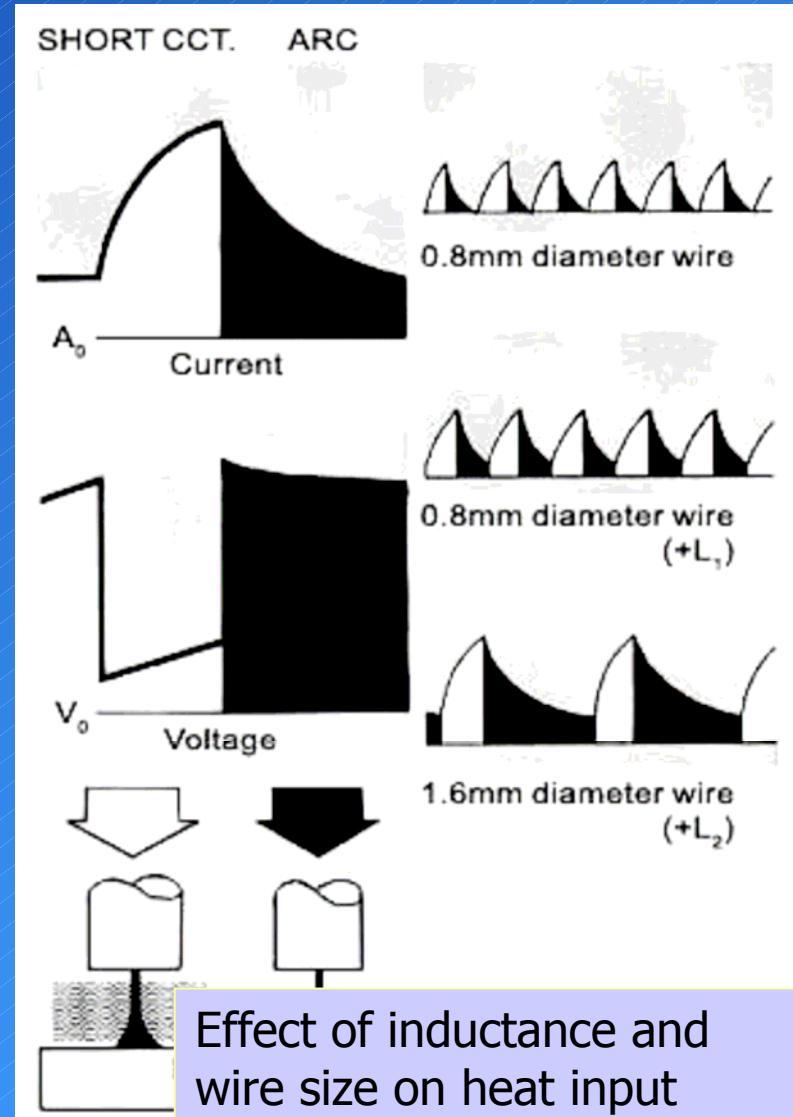


## 焊接回路电感

- 回路电感很大，短路电流上升速率过慢，所能达到的短路峰值电流较小，短路液柱上的颈缩不能及时形成，熔滴不能顺利过渡到熔池中，严重的情况也会造成固体短路。
- 如果回路电感过小，由于短路电流上升速率过大和短路峰值电流过大，可能会使液柱在未形成颈缩就从内部爆断，引起大量飞溅。

Wire diameter (mm)	Peak short circuit current, DCEP (A)
0.8	150-250
1.2	200-300
1.6	270-400
2.4	350-450

# 焊接规范参数


- 焊接速度
- 焊丝干伸长
  - 短路过渡焊接一般为**8~15mm**, 颗粒过渡焊接为**15~25mm**。
- 气体流量
- 电源极性
  - **DCEN**: 常用
  - **DCEP**: 堆焊和补焊

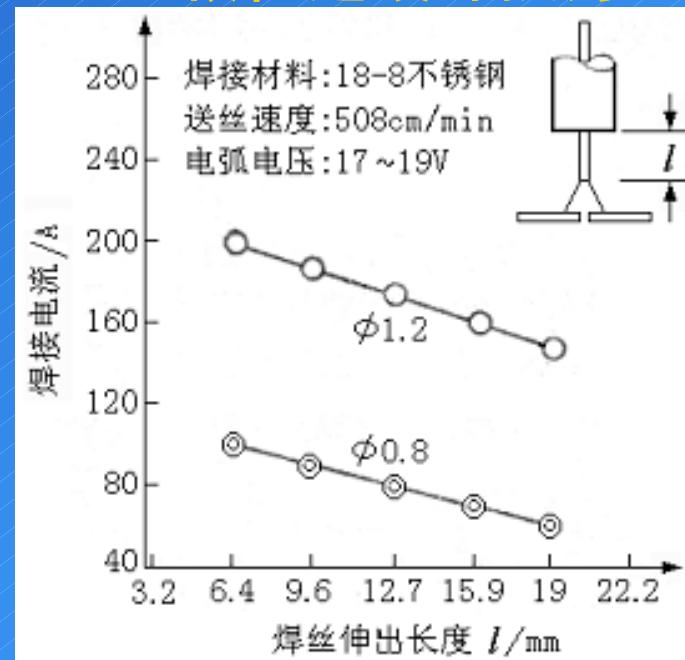


干伸长对电流的影响

## 熔滴过渡(2): 细颗粒过渡

- $\phi 1.6 \sim \phi 3.0\text{mm}$  焊丝
- 在较大的电流下实现稳定的熔滴过渡，熔敷系数大，熔深大，生产率高。

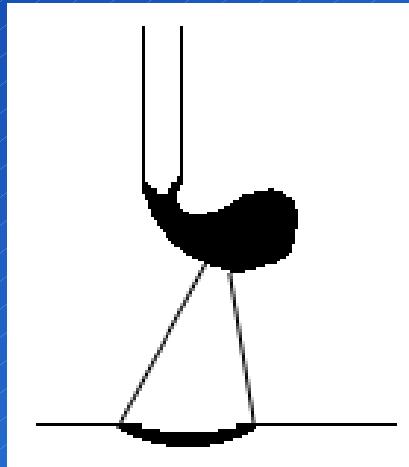


熔滴排斥过渡形态

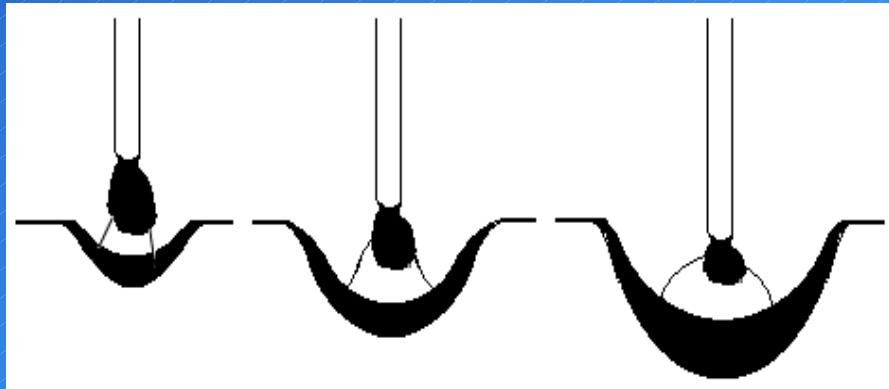

(a) 半潜弧状态 (b) 临界潜弧状态 (c) 深潜弧状态

# 潜弧喷射过渡


- 粗丝 ( $\phi 3.0 \sim \phi 5.0\text{mm}$ )
- 更大的焊接电流，电弧电压不高，较高的焊接速度
- 熔滴尺寸减小到接近焊丝直径，其过渡形式与射滴过渡接近

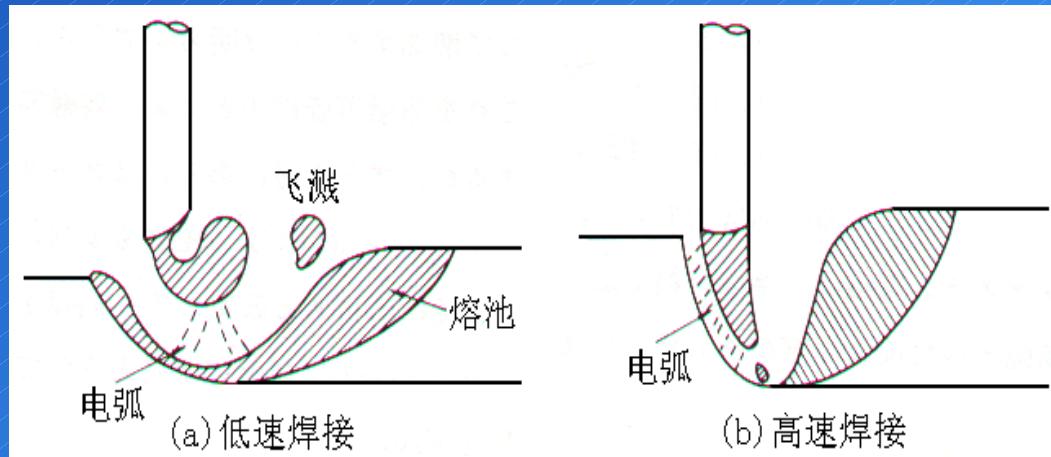

粗丝焊接熔滴潜弧过渡形态


## 颗粒过渡焊接规范参数区间

- CO<sub>2</sub>电弧焊熔滴颗粒过渡并没有严格的划分区间，主要是通过焊接电流与电弧电压的搭配，使焊接能有一个比较稳定的过程。

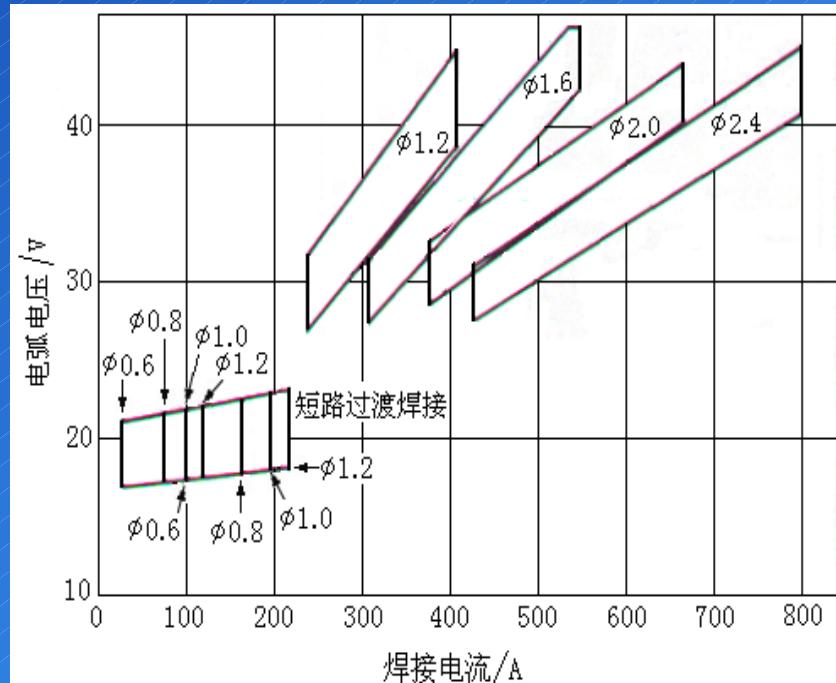


熔滴颗粒过渡规范区间

# 颗粒过渡焊接规范参数区间

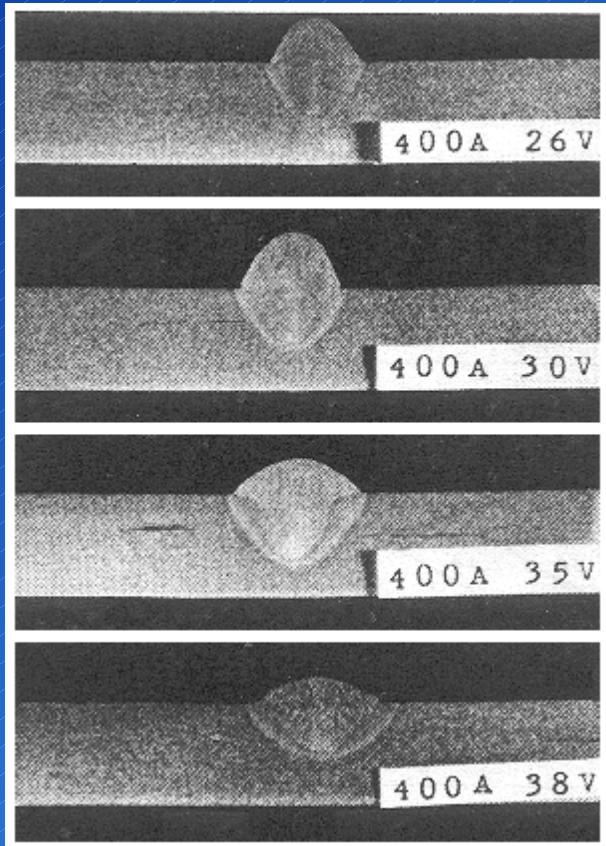


焊接电压对母材熔化形态的影响

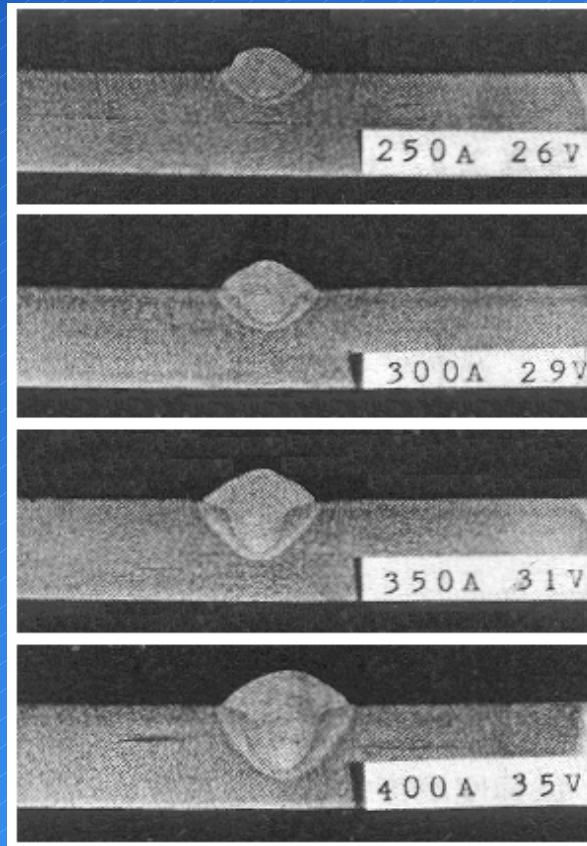


焊接电流对母材熔化的影响

# 颗粒过渡焊接规范参数区间

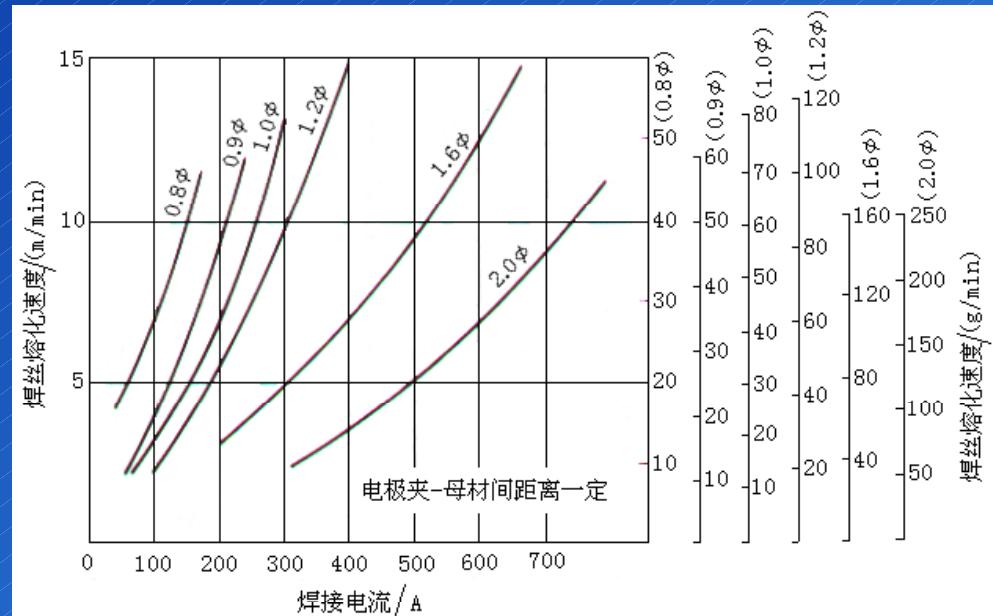


焊接电流与焊丝熔化速度的关系

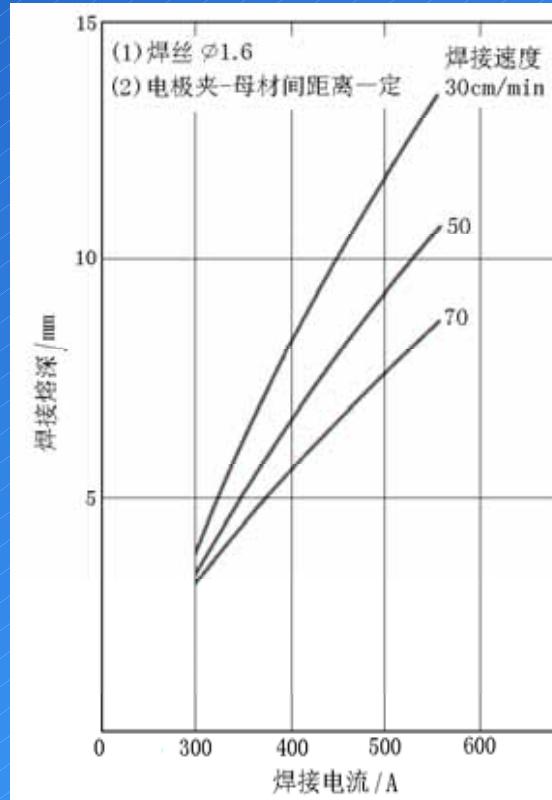



焊接电流对焊缝熔深的影响

# 粗丝焊接规范区间


- I 区：电弧部分潜入熔池凹坑(半潜)，熔滴呈颗粒状过渡，焊接过程较稳定，焊缝成形较好，飞溅稍大。
- II 区：焊丝端头与工件表面平齐，电弧潜入凹坑较深(临界潜弧)，焊接过程比 I 区稳定，飞溅少，焊缝成形较好。
- III区：焊丝端头在工件表面下2mm左右，电弧潜入凹坑很深（深潜状态），熔滴喷射过渡，常伴有瞬时短路。若潜入过深，熔滴过渡将转变为正常的周期性短路焊接，过程稳定，飞溅很小，但焊缝成形差，产生梨形焊缝。
- IV区是不稳定过渡区。

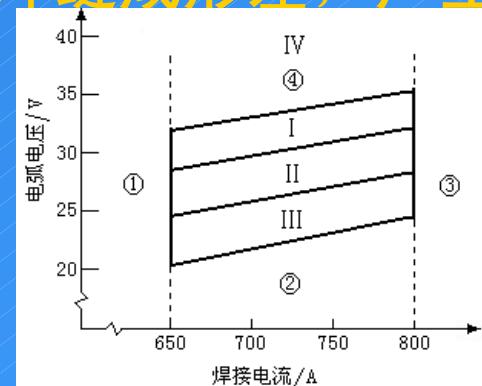


# STT

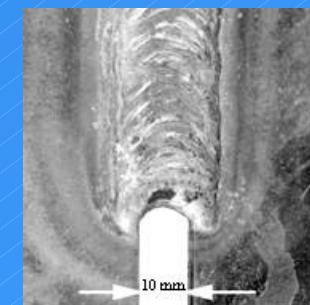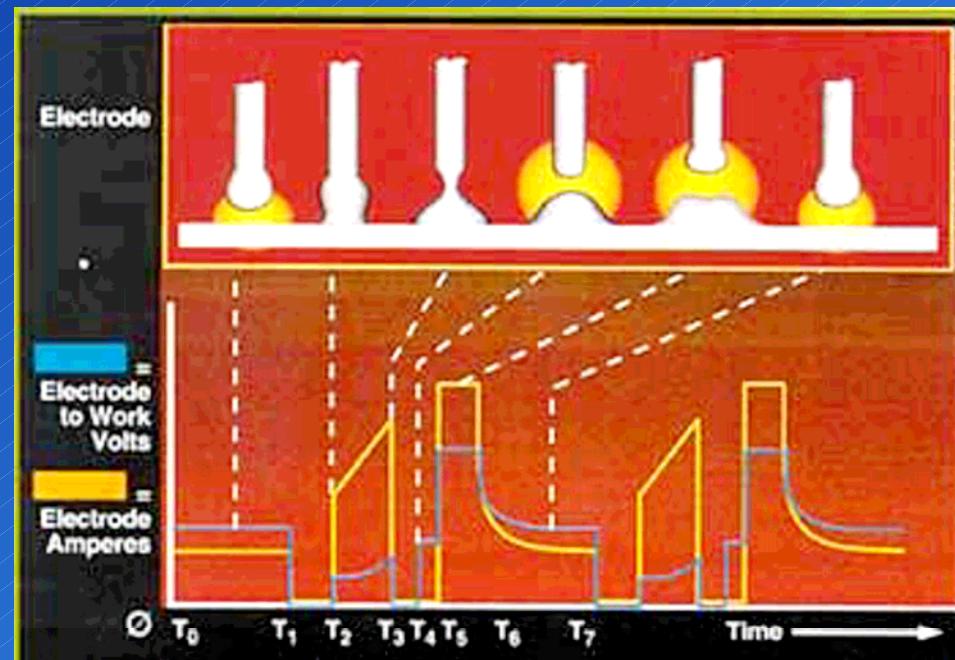

# 混合气

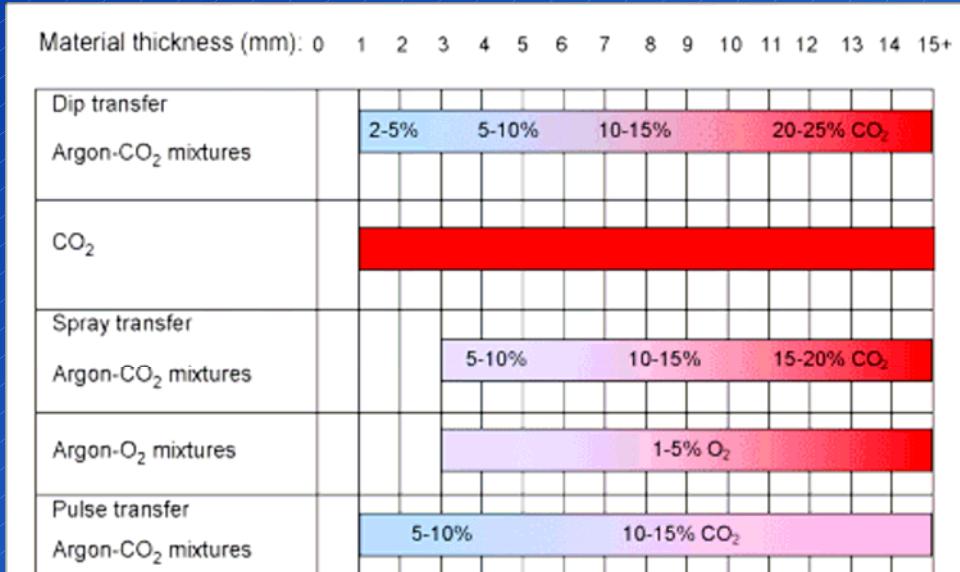

Active shielding gas mixtures for MAG welding of carbon, carbon-manganese and low alloy steels

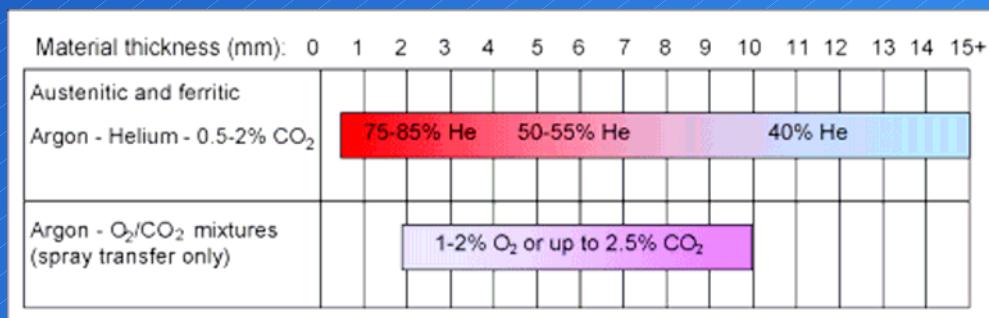

Active shielding gas mixtures for  
MAG welding of stainless steels