

工作在不连续电流模式且具有隔离的 Buck-Boost 变换器的设计举例

Buck-Boost-倒向型的

设计要求：

1. 输入电压标称值 $V_{in} = 28V$
2. 输入电压最小值 $V_{in(min)} = 24V$
3. 输入电压最大值 $V_{in(max)} = 32V$
4. 输出电压 $V_{21} = 5V$
5. 输出电流 $I_{21} = 2A$
6. 输出电压 $V_{22} = 12V$
7. 输出电流 $I_{22} = 0.5A$
8. 窗口利用系数 $K_u = 0.29$

注：当工作在高频时，工程师必须重新考虑窗口利用系数 K_u 。当采用有骨架的铁氧体磁心时，骨架的绕线面积与磁心的窗口面积之比仅为 0.6。工作在 100kHz 和由于趋肤效应，必须要用 26 号线时，导线裸铜面积与带绝缘面积之比为 0.78 因此总的窗口利用系数变小。在第三章中磁心几何常数 K_g 是利用窗口 $K_u = 0.4$ 计算的。为了计算恢复正常。磁心几何常数 K_g 要乘以 1.35，然后用窗口利用系数 $K_u = 0.29$ 计算电流密度，详见第四章

9. 变换器效率 $\eta = 0.98(98\%)$

10. 频率 $f = 100kHz$

11. 最大占空比 $D_{max} = 0.5$

12. 休止时间的占空比为 $D_w = 0.1$

13. 调整率 $\alpha = 1.0\%$

14. 工作磁通密度 $B_m = 0.25T$

15. 二极管压降 $V_d = 1V$

趋肤效应：电感器中的趋肤效应和变压器中的趋肤效应一样得。在常规的直流电感器(DC)中。交流(AC)电流(交流 AC 磁通)很小，不需要与变压器中同样的最大号导线。而在不连续电流模式时的 flyback 变换器的设计中。必须像高频变压器那样来考虑趋肤效应。有时，大尺寸粗导线太难绕制，大尺寸导线不仅加工困难，而且也不可能绕的很伏贴。通常用

双股或四股来绕制就比较容易，或用利兹线。

选择一导线，使其交流电阻等于直流电阻，即；

$$R_{AC} = R_{DC}$$

趋肤深度是：

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{6.62}{\sqrt{f}} \quad \text{---(cm)} \\ &= \frac{6.62}{\sqrt{100000}} = 0.0209 \text{ (cm)}\end{aligned}$$

则考虑趋肤效应后导线的最小直径为：

$$d_{min} = 2\varepsilon = 2 \times 0.0209 = 0.0418 \text{ cm} = 0.418 \text{ mm} \approx 0.4 \text{ mm}$$

导线面积为

$$A_{W(min)} = \frac{\pi}{4} d_{min}^2 = 0.126 \text{ mm}^2$$

计算步骤 1

计算总周期

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{100000} = 10 \mu s$$

计算步骤 2

计算晶体管最大导通时间 t_{0n}

$$\begin{aligned}t_{0n} &= TD_{max} \quad \text{---} (\mu s) \\ &= 10 \times 0.5 = 5 \mu s\end{aligned}$$

计算步骤 3

计算次级绕组 1 负载功率 P_{21}

$$\begin{aligned}P_{21} &= I_{21}(V_{21} + V_d) \quad \text{---} (w) \\ &= 2 \times (5 + 1) = 12w\end{aligned}$$

计算步骤 4

计算次级绕组 2 负载功率 P_{22}

$$\begin{aligned}P_{22} &= I_{22}(V_{22} + V_d) \quad \text{---} (w) \\ &= 0.5 \times (12 + 1) = 6.5w\end{aligned}$$

计算步骤 5

计算输出总功率 P_2

$$\begin{aligned}P_2 &= P_{21} + P_{22} \\&= 12 + 6.5 = 18.5(\text{w})\end{aligned}$$

计算步骤 6

计算最大输入电流 $I_{in(\max)}$

$$\begin{aligned}I_{in(\max)} &= \frac{P_2}{V_{in(\min)} \times \eta} --(A) \\&= \frac{18.5}{24 \times 0.98} = 0.787 A\end{aligned}$$

计算步骤 7

计算初级电流峰值 $I_{p(pk)}$

$$\begin{aligned}I_{p(pk)} &= \frac{2P_2 T}{\eta V_{in(\min)} t_{on(\max)}} --(A) \\&= \frac{2 \times 18.5 \times 10 \times 10^{-6}}{0.98 \times 24 \times 5 \times 10^{-6}} = 3.15 A\end{aligned}$$

计算步骤 8

计算初级电流有效值 $I_{p(RMS)}$

$$\begin{aligned}I_{p(RMS)} &= I_{p(PK)} \sqrt{\frac{t_{on}}{3T}} --(A) \\&= 3.15 \sqrt{\frac{5}{3 \times 10}} = 1.29 A\end{aligned}$$

计算步骤 9

计算最大输入功率 $P_{in(\max)}$

$$\begin{aligned}P_{in(\max)} &= \frac{P_{o(\max)}}{\eta} --(w) \\&= \frac{18.5}{0.98} = 18.88 w\end{aligned}$$

计算步骤 10

计算等效输入电阻 $R_{in(equiv)}$

$$\begin{aligned}R_{in(equiv)} &= \frac{V_{in(\min)}^2}{P_{in(\max)}} --(\Omega) \\&= \frac{24 \times 24}{18.88} = 30.5 \Omega\end{aligned}$$

计算步骤 11

计算要求的初级电感量 L

$$L = \frac{R_{in(equiv)} TD_{\max}^2}{2} \quad \text{--- (H)}$$
$$= \frac{30.5 \times 10 \times 10^{-6} \times 0.5^2}{2} = 38 \mu H$$

计算步骤 12

计算能量处理能力 W

$$W = \frac{LI_{p(pk)}^2}{2} \quad \text{--- J}$$
$$= \frac{38 \times 10^{-6} \times 3.15^2}{2} = 0.000189 \text{ J}$$

计算步骤 13

计算电状态 K_e

$$K_e = 0.145 P_2 B_m^2 \times 10^{-4}$$
$$= 0.145 \times 18.5 \times 0.25^2 \times 10^{-4}$$
$$= 0.0000168$$

计算步骤 14


计算磁心几何常数 K_g

$$K_g = \frac{W^2}{K_e \alpha} \quad \text{--- (cm}^5\text{)}$$
$$= \frac{0.000189^2}{16.8 \times 10^{-6} \times 1} = 0.00213 \text{ cm}^5$$
$$0.00213 \times 1.35 = 0.00288 \text{ cm}^5$$


计算步骤 15

查表找出磁心尺寸

铁氧体磁心尺寸数据表

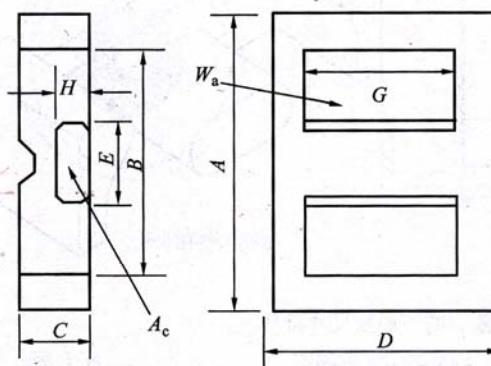

EFD 铁氧体磁心

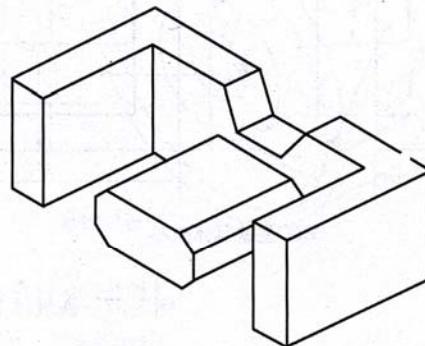

轴侧投影图

铁氧体 EFD 磁心的外形和尺寸符号

铁氧体 EFD 磁心的尺寸数据 (Ferroxcube)

磁心型号	A /cm	B /cm	C /cm	D /cm	E /cm	G /cm	H /cm
EFD-10	1.050	0.765	0.270	1.040	0.455	0.750	0.145
EFD-15	1.500	1.100	0.465	1.500	0.530	1.100	0.240
EFD-20	2.000	1.540	0.665	2.000	0.890	1.540	0.360
EFD-25	2.500	1.870	0.910	2.500	1.140	1.860	0.520
EFD-30	3.000	2.240	0.910	3.000	1.460	2.240	0.490

铁氧体 EFD 磁心的设计数据 (Ferroxcube)

磁心型号	W_{tCu} /g	W_{tFe} /g	MLT /cm	MPL /cm	W_a/A_c	A_c /cm ²	W_a /cm ²	A_p /cm ⁴	K_g /cm ⁵	A_t /cm ²	AL* (mh/1K)
EFD-10	0.8	0.90	1.8	2.37	1.611	0.072	0.116	0.00837	0.00013	3.3	254
EFD-15	3.0	2.80	2.7	3.40	2.093	0.150	0.314	0.04703	0.00105	7.3	413
EFD-20	6.8	7.00	3.8	4.70	1.616	0.310	0.501	0.15516	0.00506	13.3	565
EFD-25	11.5	16.00	4.8	5.70	1.171	0.580	0.679	0.39376	0.01911	21.6	957
EFD-30	17.0	24.00	5.5	6.80	1.267	0.690	0.874	0.60278	0.03047	28.9	913

* 这个 AL 值是经过把磁导率作为 1000 而归一化的。对于磁导率不是 1000 时的 AL 近似值，把表中的 AL 值乘以一个新的以千为单位的磁导率便得到。如果新的磁导率是 2500，利用 2.5 将

选上磁心型号为 EFD-20 其参数如下：

制造商 Philips

材料牌号： 3C85

磁路平均长度 MPL=4.7cm

磁心质量 $W_{tFe} = 7g$

铜线质量 $W_{tCu} = 6.8g$

线圈平均匝长 MLT=3.8cm

磁心截面积 $A_c = 0.31cm^2$

窗口面积 $W_a = 0.501cm^2$

面积乘积 $A_p = 0.155 \text{cm}^4$

磁心几何常数 $K_g = 0.00506 \text{cm}^5$

变压器·散热面积 $A_t = 13.3 \text{cm}^2$

磁心导磁率 $\mu_m = 2500$

绕组长度 $G = 1.54 \text{cm}$

计算步骤 16

计算绕组电流密度 J

$$\begin{aligned} J &= \frac{2W \times 10^2}{B_m A_p K_u} \quad (\text{A/mm}^2) \\ &= \frac{2 \times 0.000189 \times 10^4}{0.25 \times 0.155 \times 0.29} = 3.36 \text{A/mm}^2 \\ K_u &\quad \text{--磁心窗口铜线利用系数} = 0.29 \end{aligned}$$

计算步骤 17

计算初级导线面积 $A_{pw(B)}$

$$\begin{aligned} A_{pw(B)} &= \frac{I_{P(RMS)}}{J} \quad (\text{mm}^2) \\ &= \frac{1.29}{3.36} = 0.384 \text{mm}^2 \end{aligned}$$

计算步骤 18

计算初级绕组需要导线股数 S_{np}

$$\begin{aligned} S_{np} &= \frac{A_{pw(B)}}{A_{W(\min)}} \\ &= \frac{0.384}{0.126} = 3.04 \approx 3 \end{aligned}$$

计算步骤 19

计算初级绕组匝数 N_p

1. 先根据导线面积看骨架能容纳几根导线
2. 初、次级绕组各占一半绕线面积

$$W_{ap} = \frac{W_a}{2} = \frac{0.501}{2} = 0.25 \text{cm}^2$$

$$N_p = \frac{K_u W_{ap}}{A_{pw(B)}} = \frac{0.29 \times 0.25}{0.384 \times 10^{-2}} = 18.9 \approx 19$$

即绕组最多可绕 19 匝

计算步骤 20

计算磁心需要的气隙 l_g

$$l_g = \frac{0.4\pi N_p^2 A_c \times 10^{-8}}{L} - \frac{MPL}{\mu_m} \quad (\text{cm})$$
$$= \frac{0.4\pi \times 19^2 \times 0.31 \times 10^{-8}}{0.000035} - \frac{4.7}{2500} = 0.0384 \text{ cm}$$

计算步骤 21

计算以圆密尔为单位的等效气隙 $mils$

$$mils = l_g \times 393.7$$
$$= 0.0384 \times 393.7 = 15 \text{ - 圆密尔}$$

不知次计算有什么用？

计算步骤 22

计算边缘磁通系数 F

$$F = 1 + \frac{l_g}{\sqrt{A_c}} \ln \frac{2G}{l_g}$$
$$= 1 + \frac{0.0384}{\sqrt{0.31}} \ln \frac{2 \times 1.54}{0.0384} = 1.30$$

计算步骤 23

通过引入边缘磁通系数 F 计算新的初级匝数 N_{np}

$$N_{np} = \sqrt{\frac{l_g L}{0.4\pi A_c F \times 10^{-8}}}$$
$$= \sqrt{\frac{0.0384 \times 0.000038}{0.4\pi \times 0.31 \times 1.3 \times 10^{-8}}} = 17 \text{ -- 匝}$$

计算步骤 24

计算磁通密度峰值 B_{pk}

$$B_{PK} = \frac{0.4\pi N_{np} FI_{P(PK)} \times 10^{-4}}{l_g + \frac{MPL}{\mu_m}} \quad \text{--- (T)}$$

$$= \frac{0.4\pi \times 17 \times 1.3 \times 3.15 \times 10^{-4}}{0.0384 + \frac{4.7}{2500}} = 0.219 \text{ --- (T)}$$

计算步骤 25

计算初级每厘米阻值 $\mu\Omega/cm$

$$r_p = \frac{\mu\Omega/cm}{S_{np}}$$

$$= \frac{1360}{3} = 453 \text{ --- } \mu\Omega/cm$$

计算步骤 26

计算初级绕组阻值 R_p

$$R_p = (MLT)N_{np} \left(\frac{\mu\Omega}{cm} \times 10^{-6} \right) \text{ --- } (\Omega)$$

$$= 3.8 \times 17 \times (453 \times 10^{-6}) = 0.293 \text{ --- } (\Omega)$$

计算步骤 27

计算初级铜损 P_{pcu}

$$P_{pcu} = I_{P(RMS)}^2 R_p \text{ --- (w)}$$

$$= 1.29^2 \times 0.293 = 0.488 \text{ --- w}$$

计算步骤 28

计算次级 1 绕组的匝数 N_{21}

$$N_{21} = \frac{N_{np}(V_{21} + V_d)(1 - D_{max} - D_w)}{V_{P\min} D_{max}}$$

$$= \frac{17(5+1)(1 - 0.5 - 0.1)}{24 \times 0.5} = 3.4 \approx 3$$

计算步骤 29

计算次级绕组 1 电流 I_{21} 的峰值 $I_{21(pk)}$

$$I_{21(pk)} = \frac{2I_{21}}{1 - D_{max} - D_w} \text{ --- (A)}$$

$$= \frac{2 \times 2}{1 - 0.5 - 0.1} = 10 \text{ --- (A)}$$

计算步骤 30

计算次级绕组 1 电流 I_{21} 的有效值 $I_{21(RMS)}$

$$\begin{aligned} I_{21(RMS)} &= I_{21(pk)} \sqrt{\frac{1 - D_{\max} - D_w}{3}} --(A) \\ &= 10 \sqrt{\frac{1 - 0.5 - 0.1}{3}} = 3.65 --A \end{aligned}$$

计算步骤 31

计算次级绕组 1 导线的面积 A_{W21}

$$\begin{aligned} A_{W21} &= \frac{I_{21(RMS)}}{J} --mm^2 \\ &= \frac{3.65}{3.36} = 1.08 --mm^2 \end{aligned}$$

计算步骤 32

计算次级绕组 1 需要导线股数 S_{n21}

$$S_{n21} = \frac{A_{W21}}{A_{W\min}} = \frac{1.08}{0.126} = 8.6 \approx 9$$

计算步骤 33

计算次级绕组 1 的每厘米阻值 r_{21}

$$\begin{aligned} r_{21} &= \frac{\mu\Omega/cm}{S_{n21}} --\mu\Omega/cm \\ &= \frac{1360}{9} = 151 --\mu\Omega/cm \end{aligned}$$

计算步骤 34

计算次级绕组 1 的阻值 R_{21}

$$\begin{aligned} R_{21} &= (MLT)N_{21}r_{21} \times 10^{-6} --(\Omega) \\ &= 3.8 \times 3 \times 151 \times 10^{-6} = 0.0018 --(\Omega) \end{aligned}$$

计算步骤 35

计算次级绕组 1 的铜损 P_{21cu}

$$\begin{aligned} P_{21cu} &= I_{21(rms)}^2 R_{21} --(w) \\ &= 3.65^2 \times 0.0018 = 0.0240 --w \end{aligned}$$

计算步骤 36

计算次级 2 绕组的匝数 N_{22}

$$N_{22} = \frac{N_{np}(V_{22} + V_d)(1 - D_{\max} - D_W)}{V_{P\min} D_{\max}}$$

$$= \frac{17(12+1)(1-0.5-0.1)}{24 \times 0.5} = 7.4 \approx 7$$

计算步骤 37

计算次级绕组 2 电流 I_{22} 的峰值 $I_{22(pk)}$

$$I_{22(pk)} = \frac{2I_{22}}{1 - D_{\max} - D_W} --(A)$$

$$= \frac{2 \times 0.5}{1 - 0.5 - 0.1} = 2.5 --(A)$$

计算步骤 38

计算次级绕组 2 电流 I_{22} 的有效值 $I_{22(rms)}$

$$I_{22(rms)} = I_{22(pk)} \sqrt{\frac{1 - D_{\max} - D_W}{3}} --(A)$$

$$= 2.5 \sqrt{\frac{1 - 0.5 - 0.1}{3}} = 0.913 --A$$

计算步骤 39

计算次级绕组 2 导线的面积 A_{W22}

$$A_{W22} = \frac{I_{22(RMS)}}{J} --mm^2$$

$$= \frac{0.913}{3.36} = 0.271 --mm^2$$

计算步骤 40

计算次级绕组 2 需要导线股数 S_{n22}

$$S_{n22} = \frac{A_{W22}}{A_{W\min}} = \frac{0.271}{0.126} = 2.1 \approx 2$$

计算步骤 41

计算次级绕组 2 的每厘米阻值 r_{22}

$$r_{22} = \frac{\mu\Omega/cm}{S_{n21}} --\mu\Omega/cm$$

$$= \frac{1360}{2} = 680 --\mu\Omega/cm$$

计算步骤 42

计算次级绕组 2 的阻值 R_{22}

$$R_{22} = (MLT)N_{22}r_{22} \times 10^{-6} \text{ -- } (\Omega)$$

$$= 3.8 \times 7 \times 680 \times 10^{-6} = 0.0181 \text{ -- } (\Omega)$$

计算步骤 43

计算次级绕组 2 的铜损 P_{22cu}

$$P_{22cu} = I_{22(RMS)}^2 R_{22} \text{ -- } (w)$$

$$= 0.913^2 \times 0.0181 = 0.0151 \text{ -- } w$$

计算步骤 44

计算窗口利用系数 K_u

$$K_u = \frac{(N_p S_{np} + N_{21} S_{n21} + N_{22} S_{n22}) A_{W(\min)}}{W_a}$$

$$\frac{(16 \times 3 + 3 \times 9 + 7 \times 2) \times 0.00126}{0.501} = 0.224$$

小于计算设定 $K_u = 0.29$ -- 可以绕下

计算步骤 45

计算总铜损 P_{cu}

$$P_{cu} = P_{pcu} + P_{21cu} + P_{22cu}$$

$$= 0.0488 + 0.0240 + 0.0151 = 0.0879 \text{ -- } w$$

计算步骤 46

计算此设计的调整率 α

$$\alpha = \frac{P_{cu}}{P_2} \times 100\%$$

$$= \frac{0.0879}{18.5} \times 100\% = 0.475\%$$

计算步骤 47

计算交流磁通密度 B_{AC}

$$B_{AC} = \frac{0.4\pi N_{np} F \frac{I_{P\{PK\}}}{2} \times 10^{-4}}{l_g + \frac{MPL}{\mu_m}} \text{ -- -- } (T)$$

$$= \frac{0.4\pi \times 16 \times 1.3 \times \frac{3.44}{2} \times 10^{-4}}{0.384 + \frac{4.7}{2500}} = 0.111 \text{ -- -- } (T)$$

计算步骤 48

计算磁心每公斤损耗功率 p

$$p = 4.855 \times 10^{-5} \times f^{1.63} \times B_{AC}^{2.62} --(w/kg)$$
$$= 4.855 \times 10^{-5} \times 100000^{1.63} \times 0.111_{AC}^{2.62} = 21.6 --(w/kg)$$

计算步骤 49

计算磁心损耗 P_{fe}

$$P_{fe} = p \times W_t \times 10^{-3} --(w)$$
$$= 21.6 \times 7 \times 10^{-3} = 0.151 --w$$

计算步骤 50

计算变压器效率 η

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + P_{CU} + P_{fe}} \times 100\%$$
$$= \frac{18.5}{18.5 + 0.0879 + 0.151} = 98.7\%$$

计算步骤 51

计算变压器散热表面积散热密度 ψ

$$\psi = \frac{P_{cu} + P_{fe}}{A_t} --(w/cm^2)$$
$$= \frac{0.0879 + 0.151}{13.3} = 0.018$$

计算步骤 52

计算温升 T_t

$$T_t = 450 \times \psi^{0.826} --(^{\circ}C)$$
$$= 450 \times 0.018^{0.826} = 16.3 --(^{\circ}C)$$

隐形专家根据“变压器与电感器设计手册”第三版。

281 页改编-2010