隐形专家编 2011-08

目前选线径有四种方法:、

1. 多大电流选多大线径是固定的,也是初学者常问得一种方法,也有人采用这种方法,这种方法的

优点是:简单明了、

缺点: 谁也不能提供一张准确的数据表,

		/ 	截面积	日阴值	正常电流	最大电流			/2	截面积	申,阴值	正常电流	最大电流
AWG		径		(C) (I - 1)	2.00	(A)	AWG		径		10 h - 1	200	200
	A STATE OF THE STA	英制inch	(mm2)	(Q/km)	(A)			THE SHIPPON SHOW I	英制inch	(mm2)	(Ω/km)	(A)	(A)
0000	11.68	0.46	107.22	0.17	423.2	482.3	22	0.643	C.0253	0.3247	54.3	1.280	1.460
000	10.4	0.4096	05.01	0.21	335.5	302.5	23	0.574	C.0226	0.2500	40.5	1.022	1.165
00	9.27	0.3648	67.43	0.26	266.2	303.5	24	0.511	C.0201	0.2047	39.4	0.808	0.921
0	8.25	0.3249	53.49	0.33	211.1	240.7	25	0.44	C.0179	0.1624	79.6	0.641	0.731
1	7.35	0.2893	42.41	0.42	167.4	190.3	26	0.404	C.0159	0.1281	143	0.506	0.577
2	6.54	0.2576	33.62	0.53	132.7	151.3	27	0.361	C.0142	0.1021	128	0.403	0.460
3	5.83	0.2294	26.67	0.66	105.2	120.3	28	0.32	C.0126	0.0804	227	0.318	0.362
4	5.19	0.2043	21.15	0.84	83.5	95.2	29	0.287	C.0113	0.0647	289	0.255	0.291
- 5	4.62	0.1819	16.77	1.06	66.2	75.5	30	0.254	0.01	0.0507	361	0.200	0.223
6	4.11	0.162	13.3	1.33	52.5	59.9	31	0.223	C.0089	0.0401	321	0.158	0.181
7	3.67	0.1443	10.55	1.68	41.6	47.5	32	0.203	0.008	0.0316	583	0.128	0.146
8	3.26	0.1285	8.37	2.11	33.0	37.7	33	0.18	C.0071	0.0255	944	0.101	0.115
9	2.91	0.1144	6.63	2.67	26.2	29.8	34	0.16	C.0063	0.0201	956	0.079	0.091
10	2.59	0.1019	5.23	3.36	20.8	23.7	35	0.142	C.0056	0.0169	1200	0.063	0.072
11	2.3	0.0907	4.17	4.24	16.5	18.8	36	0.127	0.005	0.0127	1530	0.050	0.057
12	2.05	0.0808	3.332	5.31	13.1	14.9	37	0.114	C.0045	0.0098	1377	0.041	0.046
13	1.82	0.072	2.627	6.69	10.4	11.8	38	0.102	0.004	0.0081	2400	0.032	0.036
14	1.63	0.0641	2.075	8.45	8.2	9.4	39	0.089	C.0035	0.0062	2100	0.025	0.023
15	1.45	0.0571	1.646	10.6	6.5	7.4	40	0.073	C.0031	0.0049	4080	0.019	0.022
16	1.29	0.0508	1.318	13.5	5.2	5.9	41	0.071	C.0028	0.004	3685	0.016	0.013
17	1.15	0.0453	1.026	16.3	4.1	4.7	42	0.064	C.0025	0.0032	6300	0.013	0.014
18	1.02	0.0403	0.8107	21.4	3.2	3.7	43	0.053	C.0022	0.0025	5544	0.010	0.011
19	0.912	0.0359	0.5637	26.9	2.6	2.9	44	0.051	0.002	0.002	10200	0.008	0.009
20	0.813	0.032	0.5139	33.9	2.0	2.3	45	0.043	C.0018	0.0016	9180	0.006	0.007
51	N 724	0.0285	N 4116	42.7	16	19	46	N N41	C 0016	0.0013	16300	0.005	0.006
	Di = 1000外径英制inch												
Dm	$Dm = 92^{\frac{30-2MG}{20}} \times 0.127$ $Di^2/500$ $Di^2/438.489$ Di=1000外径英制insh								HEALI				

第二 按电流密度选线径

电流密度常用的是 3-5

$$d=1.13\sqrt{\frac{I}{J}}$$

式中:、
 $d-$ -导线裸径 mm
 $I-$ -电流 A
 $J-$ -电流密度 A/mm^2

: 目前 90%以上的變壓器工程師在選電流密 J 時都是經驗取值,因為他們沒有一個公式可計算,基於此現象有网友把電流密度 J 的計算方式獻給有需要的工程師吧!

 $J = K_j \times A_p^x$

K_i 由下列公式計算

Core	Kj	X		
罐状铁心	75*∆t ^{0.545}	-0.17		
铁粉心	70*△t ^{0.545}	-0.12		
叠片铁心	63.3*∆t ^{0.545}	-0.12		
C型铁心	56*△t ^{0.545}	-0.14		
单线圈	67.5*△t ^{0.545}	-0.14		
环形卷绕铁心	43.3*∆t ^{0.545}	-0.13		

优点: 计算方便

缺点:不论铁心大小,散热条件采用同一电流密度,计算出来的是裸线直径,能否绕下是由带绝缘直径来确定,导线粗、细影响很大,并且不知绕线的松、满程度。

第三用槽满率计算线径(借用电机的计算公式)

2.5.2 槽満率

对 63~71 机座,槽满率控制在 70%左右; 对 80~160 机座,槽 满率原则上控制在 78%左右,但不超过 80%;对 180~355 机座, 槽满率基本上控制在 80%以内。

优点: 1. 圈数确定以后,可绕下的最大线径也就确定了

2.线圈的松满程度一目了然。

缺点: 1.计算出来的是带绝缘直径。要换算到导线裸径

2.同样铁心尺寸。线径与功率无关

槽满率是利用电机的计算经验

变压器槽满率计算公式

$$K = \frac{n \times N \times A}{A_B}$$

式中:

K--变压器槽满率

n--导线并联根数

A- 导线带绝缘面积 mm^2

 $A_n = -$ 骨架上可绕线面积 mm^2

N--绕组圈数

槽满率 70%是针对园导线而言,槽满率 80%是针对扁导线而言。 第四 根据导线机械强度计算线径,、

一般导线的最小直径不小于 0.05~0.06mm

高频变压器还要考虑临近效应与趋肤效应 临近效应

度成反比。所以图(c)比图(a)存储更多的能量,导线电感也更大。邻近效应使图(c)导线有效截

趋肤效应 趋肤深度∆

来计算,